

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

uni-max

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

LAMELLÁZÓ MARÓ 900 W



128999

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét! Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELMEZTETÉS! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléséhez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Egyszerű lamellázó (lapos tipli) maró, amellyel különböző méretű lamella keksznek (lapos tiplinek) lehet hornyot marni a faanyagokba. Robusztus alumínium szögvonalzó, 0 és 135° között állítható be. A marási mélység egyszerűen beállítható. A készülékhez forgácsgyűjtő zsák is tartozik. A készülékkel 0, 10 és 20-es méretű lapos tiplikhez lehet hornyot készíteni.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---------------------------|
| Tápfeszültség | 230 V / 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 900 W |
| Névleges üresjárat fordulat/szám | 10 800 f/p |
| Vágótárcsa mérete | 100 × 22 × 3,8 mm × 6 fog |
| Maximális marási mélység | 19 mm |
| Beállítható dőlésszög | 0 ~ 135° |
| Lamella méret | 0; 10 és 20 |
| Vezeték hossza | 2,5 m |
| Tömeg | 3,29 kg |

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

Zajra és rezgésekre vonatkozó adatok:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Akusztikus nyomás L_{PA} : | 89 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény L_{WA} : | 100 dB(A) |
| Pontatlanság K: | 3 dB |
| Súlyozott rezgésérték a_n : | 5,07 m/s ² |
| Pontatlanság K: | 1,5m/s ² |

Az akusztikus terhelés mértéke meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, ezért az ütfefűró használata közben használjon fülvédőt.

⚠ VESZÉLY! Ha a zajszint meghaladja a 85 dB (A) értéket, akkor javasoljuk fülvédő használatát. Vagy csökkentse a készülék használatát minimumra. Ha munka közben erős zajterhelés éri a fülét (annak ellenére, hogy fülvédőt használ), akkor szakítsa meg a munkát, és ellenőrizze le, hogy a fülvédőt helyesen tette-e a fülére, illetve a készülék nem hibásodott-e meg.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, Darrell Morris úr,

A következő cég képviselőjeként: Silverline szerszámgyártó

kijelenti, hogy

az alábbi terméktípus: 128999

megnevezés: lamellázó maró 900 W

megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:

- a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alapján
- a 2004/108/EU (EMC) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek,
- 2011/65/EU (RoHS) veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben irányelvnek;
- EN 60745-1:2009+A11: 2010
- EN 60745-2-19:2009+A1: 2010
- EN 55014-1:2006+A1:2009
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Tanúsító szervezet: Intertek Testing Services, Hangzhou, China

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye: Silverline szerszámgyártó

Dátum: 2013. 8. 28

Alíírás:

Igazgató

A gyártó neve és címe:

Powerbox Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom

FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a termékhez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés:

A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.



VESZÉLY! A rezgésterhelés olyan ismétlődő tüneteket okozhat, mint a fájdalom, zsibbadás, kézmezevedés, remegés, érzéketlenség stb. A hosszan tartó rezgésterhelés krónikus megbetegedéseket okozhat. A rezgések csökkentéséhez viseljen rezgéscsökkentő védőkesztyűt. Ha úgy érzi, hogy túl hideg a keze a készülék használata közben, akkor szakítsa meg a munkát. A rezgésterhelések kiszámításához használja a műszaki adatoknál feltüntetett adatokat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ajánljuk, hogy a munkahelyen függessze ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat:

- „Előzd meg a leggyakoribb baleseteket” – MARÓGÉPEK

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Behúzás veszélye!

A gép forgó alkatrészei elkaphatják és behúzhatják a ruháját vagy a testrészeit!



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés

Kiegészítő információk

A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése:



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



A légutak védelme érdekében viseljen porszűrő maszkot!



Munka közben használjon fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Használjon védőszemüveget!



Ujjsérülés veszélye!

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembe helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.

- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.
- A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A szerszám beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban van-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Komplettség

- Ne használja a gépet, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

! Elektromos berendezések

- A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat.
- A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
- A hálózati csatlakozódugót csak szabályszerűen védett és leföldelt, valamint ép aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Ha a gépnek nincs főkapcsolója, akkor a hálózati csatlakozódugó látja el a kapcsoló szerepét is. A munka befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzataból.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést alkatrészeire bontva szerelje szét.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

KARBANTARTÁS



VESZÉLY!

A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.

Alap ellenőrzés

- Ellenőrizze le a kötőelemek meghúzását. A rezgés hatására a kötőelemek meglazulhatnak.
- A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a hálózati vezeték sérülésmentességét. A gépen javításokat csak a Triton márkaszervíz végezhet. Ez vonatkozik a tápvezeték cseréjére is.

A fűrészlap cseréje



VESZÉLY!

Beállításakor, karbantartáskor, vágótárcsa cseréjekor stb. a marógépet a csatlakozódugó kihúzásával áramtalanítani kell. A vágótárcsát csak védőkesztyűben fogja meg.

1. A gépet fordítsa fejtetőre, a vágótárcsa burkolata (18) felül legyen.
2. Keresztszavarhúzó segítségével csavarozza ki a 4 csavart a vágótárcsa burkolatból (18), a vágótárcsa burkolatot vegye le.
3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot (16), és a tárcsát addig forgassa, amíg le nem fékeződik. Az orsórögzítő gombot (16) tartsa benyomva.
4. A készülékhez mellékelte imbuszkulccsal lazítsa meg a tárcsát rögzítő alátét csavarját.
5. Vegye le a csavart, az alátétet és a vágótárcsát.
6. Tegyen be új és azonos típusú vágótárcsát (lásd a műszaki adatoknál).



VESZÉLY!

Ügyeljen a tárcsa forgásirányára (a hajtómű házán nyíl jelzi).

7. Tegye vissza az alátétet és a csavart, majd a csavart az imbuszkulccsal húzza meg.
8. Engedje el az orsórögzítő gombot (16), szerelje vissza a vágótárcsa burkolatot (18), és csavarozza vissza a burkolat rögzítő csavarokat.

Tisztítás

- A készüléket tartsa tiszta állapotban. A por és a szennyeződések csökkentik a készülék élettartamát, gyorsabb kopást okoznak. A készülékről kefével vagy ecsettel, illetve ruhával távolítsa el a szennyeződések. A szellőző nyílásokból a port és a szennyeződések sűrített levegővel lehet a leghatékonyabban kifűjni.

Szénkefék

- Bizonyos időtartam után a szénkefék elkopnak a készülékben.
- A szikrázás, vagy a teljesítmény csökkenés a szénkefék elkopására utal.
- A szénkefék cseréjét bízva márkaszervízre.



Megjegyzés

A készülékhez egy készlet pót szénkefét is adtunk.

Tárolás

- A megtisztított készüléket száraz és biztonságos, gyerekektől elzárt helyen tárolja.

- A gépet ne mozgassa és ne húzza a kábelnél megfogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetékénél fogva ne húzza ki a fali aljzatból.
- Védje a hálózati vezetékét magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal javíttassa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetékét rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt ne használja.
- Hosszabbító vezetéként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon, a vezetékét pedig teljes hosszában tekerje le a dobról.
- Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetékét ki kell cserélni.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a gép önmagától ne tudjon bekapcsolni. Az ujjait a gép mozgatása közben ne tartsa a főkapcsolón.
- Ha a gépet hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, akkor a szerelés befejezése után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- A gépet ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony anyagok közelében stb.).
- A gépet ne használja nedves környezetben, illetve azt ne kapcsolja be, ha a gép nedves vagy vizes. Ez az elektromos berendezés normál környezetben használható, +5 és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint az 50%-os relatív páratartalom (40°C-os hőmérsékleten) nem meghaladó levegőjű munkahelyen.
- Az elektromos berendezéseket meghatározott időközönként az idevonatkozó rendeletek szerint felülvizsgálatnak kell alávetni.

! Kéziszerszámok

- Sohase tegye le a kéziszerszámot, mielőtt a betétszám teljesen le nem áll.
- A kéziszerszámot úgy helyezze le, hogy ne a betétszámánál legyen megtámasztva.
- A kéziszerszámot satuba fogni tilos.
- A megmunkálendő munkadarabot jól fogja be, és kilazítás során is legyen óvatos.

! Forgó szerszámok

- Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket, ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt). Az ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel. A szabadon lógó ruhát vagy haját a forgó alkatrészek feltekerhetik.
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
- Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészekről. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.

! Marási munkák

- A munkadarabot a marófej forgásával ellenkező irányból mozgassa megmunkálás közben.
- A marószerszám kicserélése (vagy egyéb munka után) a patron anyát (valamint egyéb rögzítő elemeket) húzza meg.
- A munkadarabot a marófej forgásával ELLENKEZŐ irányból mozgassa megmunkálás közben.
- A marót nem szabad elindítani, ha a szerszám neki van nyomva a munkadarabnak.

Munkavédelmi utasítások a vágószerszámmal szerelt készülékek használatához



VESZÉLY! A készüléket csak a típuscímkén (műszaki adatok között) feltüntetett hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.

A típuscímkétől eltérő (nagyobb) tápfeszültség a gép sérülését vagy személyi sérülést, áramütést okozhat. Bizonytalanság esetén a készüléket ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. A típuscímkétől eltérő (kiseb) tápfeszültség a gép sérülését (a motor meghibásodását) okozhatja.

A gépbe csak megfelelő vágószerszámot szereljen be.

- Ügyeljen arra, hogy a vágószerszám megfeleljen a munkadarab anyagának. A vágószerszámot csak a gyártója által ajánlott anyagokhoz használja.

Védje a szemét!

- Munka közben használjon védőszemüveget.
- A dioptriás szemüvegek nem védik meg a szemét az esetleges sérülésektől. A dioptriás szemüveg elé vegyen fel megfelelő védőszemüveget, vagy viseljen arcvédő pajzsot.

Védje a fülét!

Az akusztikus terhelés mértéke meghaladja a 85 dB(A) értéket, ezért a készülék használata közben viseljen fülvédőt.

Védje a légzőrendszerét!

- Munka közben viseljen megfelelő szűrőmaszkot.
- A munkahely közelében tartózkodó személyek is viseljenek szűrőmaszkot.
- A gép üzemeltetője felel azért, hogy a közelben tartózkodó személyek ne legyenek kitéve erős zajnak, pornak stb. A közelben tartózkodók is viseljenek megfelelő munkavédelmi eszközöket.

Rejtett tárgyak!

- A marás megkezdése előtt a munkadarabból távolítsa el minden olyan tárgyat, amely a vágószerszám sérülését okozhatja (pl. szeget, facsavart).
- Amennyiben a munkadarab rejtett tárgyakat tartalmaz, akkor olyan vágószerszámot fogjon csak be, amely ezen rejtett tárgyakat is meg tudja munkálni.
- A falban elektromos és más vezetékek (víz, gáz stb.), a járművek karosszériája alatt üzemanyag vezetékek, a fűben kövek vagy üvegek lehetnek. A munka megkezdése előtt mindig alaposan ellenőrizze le a megmunkálandó területet.

Ügyeljen az elrepülő forgácsokra!

- A vágószerszám a forgácsot nagy sebességgel dobja el. A gép üzemeltetője felel azért, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne érje el az elszálló forgács.

A betétszerszám befogása

- Ügyeljen arra, hogy a betétszerszám biztonságosan és helyesen legyen befogva, a gép használatba vétele előtt a beállító és szerelő kulcsokat távolítsa el.
- Csak a gépben használható vágótárcsákat fogjon be.
- A vágószerszámokat átalakítani tilos.

ELŐTOLÁS IRÁNYA

- A munkadarab és a készülék mozgatása során ügyeljen arra, hogy a mozgás a vágószerszám forgásirányával ellentétes legyen.

Figyeljen a keletkező hőre

- A vágószerszám és a munkadarab megmunkálás közben erősen felmelegszik. A szerszámcsere előtt várja meg a szerszám lehűlését.

Ügyeljen a keletkező forgácsra és porra.

- A munkahelyet tartsa pormentes állapotban, ne engedje a forgács felhalmozódását. A faforgács gyúlékony, a fémforgács (bizonyos fémek esetén) robbanást okozhat.
- Legyen óvatos a fa- és fém anyagok megmunkálása során. A fémek megmunkálása közben keletkező szikrák a faforgácsot begyújthatják.
- Viseljen a porral szemben védő maszkot, és amennyiben a készülék csatlakoztatható, akkor használjon por- és forgácsel szívót.



VESZÉLY!


A munka befejezése, vagy a gép felügyelet nélkül való hagyása esetén a hálózati vezetékét mindig húzza ki az elektromos aljzatból.


A munkadarabok összeállítása

- A hornyok kimarása után a darabokat egymáshoz lehet illeszteni.
1. A hornyokba adagoljon megfelelő ragasztót.
 2. Az egyik darab hornyába dugja be a lapos tipliket (lamella kekszket).
 3. A másik darab hornyait húzza rá a lapos tiplikre.
 4. A darabokat rögzítse egymáshoz, majd várja meg a ragasztó megkötését.

Darabok összeragasztása több horony esetén


- Ha a darabokat több lamellával rögzíti egymáshoz, akkor számolni kell a beállítási lehetőséggel is.
1. Az első darabba marja ki a hornyot a lapos tipli részére.
 2. A horonyba adagoljon ragasztót, majd dugja bele a lamellát.
 3. A másik darabba hosszabb hornyot marjon ki (lásd az ábrát).
 4. A hosszabb horony segítségével lehetőség lesz a darabok pontos egymáshoz illesztésére.
 5. A darabokat illessze és rögzítse egymáshoz, majd várja meg a ragasztó megkötését.

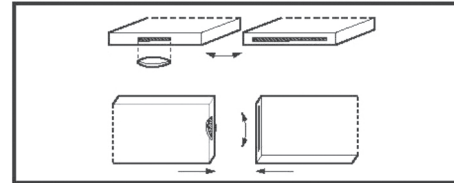

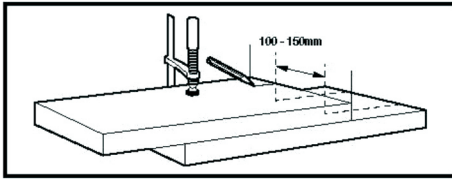

A gép helyzetének a beállítása

- Keskeny darabok esetén. A szögvonalzót (5) nyomja neki a munkadarab szélének.
- Szélesebb darabok esetén. A szögvonalzón (5) található középvonalat állítsa rá a munkadarabon kijelölt vonalra.

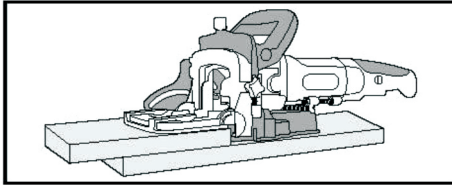

Munkafolyamat

⚠ VESZÉLY!
Használjon megfelelő munkavédelmi eszközöket: védőszemüveget, fülvédőt, szűrőmaszkot.

Megjegyzés

A marót előbb egy hulladék faanyagon próbálja ki, ellenőrizze le a beállítások pontosságát (szükség esetén a gépet ismételten állítsa be).

Gyalulás

⚠ VESZÉLY!
A megmunkálás megkezdése előtt ellenőrizze le még egyszer a beállításokat és a rögzítéseket, a csavarok meghúzását.

Megjegyzés

A munkadarabot mindig biztonságos módon fogja be, nehogy elmozduljon a megmunkálás közben.

1. A marógépet mindig két kézzel fogja meg: a hátsó fogantyúnál (1) és az első fogantyúnál (2)
2. A beállított szögvonalzót (5) helyezze a munkadarabra.


⚠ VESZÉLY!
Fontos, hogy a beállított szögvonalzót (5) folyamatosan a munkadarabon legyen.

3. A bekapcsolás előtt a vágótárcsa nem érhet a munkadarabhoz, vagy valamilyen más tárgyhoz.
4. A gép bekapcsolásához nyomja meg a biztonsági gombot (4) majd nyomja meg a főkapcsolót (3).
5. Várja meg míg a motor el nem éri a maximális fordulatszámát.
6. A gépet lassan nyomja a megmunkálandó felület felé a hátsó fogantyúval (1).
7. A gépet lassan és egyenletesen nyomja előre, ügyelve arra, hogy a szögvonalzót (5) ne emelkedjen meg a munkadarabról.
8. Amikor a marógép elérte a beállított megmunkálási mélységet, akkor a gépet a munkadarabtól húzza el.
9. A gépet a hátsó fogantyúval (1) húzza hátra, amikor a vágótárcsa már elhagyta a munkadarabot, akkor a főkapcsolót (3) engedje el.

⚠ VESZÉLY!
Amikor a vágótárcsa hozzáér a munkadarabhoz, akkor a főkapcsolót bekapcsolni vagy kikapcsolni tilos. Amíg a vágótárcsa nem fékeződött teljesen le, a gépet ne engedje el.

SZERELÉS ÉS KEZELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.

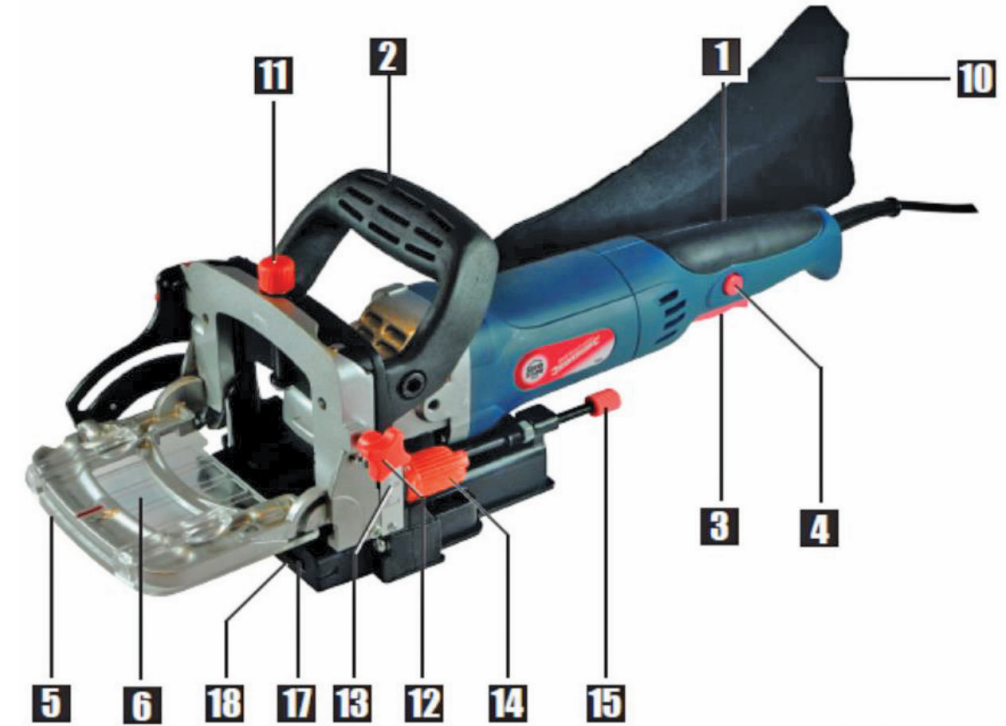

Termékleírás

| | |
|----|----------------------------|
| 1 | Hátsó fogantyú |
| 2 | Első fogantyú |
| 3 | Főkapcsoló (be/ki) |
| 4 | Kapcsoló kioldó gomb |
| 5 | Állítható szögvonalzó |
| 6 | Védőburkolat |
| 7 | Szögmérő |
| 8 | Dőlésszög rögzítő |
| 9 | Forgácselvezető csonk |
| 10 | Forgácsgyűjtő zsák |
| 11 | Magasságállító gomb |
| 12 | Magasság rögzítő gomb |
| 13 | Magasságállító vonalzó |
| 14 | Vágásmélység beállító |
| 15 | Vágásmélység rögzítő |
| 16 | Vágásmélység beállító gomb |
| 17 | Vágótárcsa |
| 18 | Vágótárcsa burkolat |

Egyéb tartozékok (ábrázolás nélkül)

- 1 db imbuszkulcs
- pót szénkefe készlet

A termék használata

- Elektromos kéziszerszám, vágótárcsával. A készülékkel hornyokat lehet a csatlakoztatni kívánt darabokba marni, majd a hornyokba lamella kecszet kell dugni, és a darabokat egymáshoz kell illeszteni majd ragasztani.

A termék kicsomagolása

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tartozékait. Ismerje meg az egyes alkatrészek tulajdonságait és funkcióit.
- A tételjegyzék alapján ellenőrizze le, hogy minden alkatrész és tartozék meg van-e. Ha sérülést vagy hiányosságot észlel, akkor a terméket ne használja, forduljon az eladóhoz.

Használatbavétel előtt

VESZÉLY!

Bármilyen tartozékok cseréje, felszerelése, karbantartása vagy beállítása előtt kapcsolja le a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót is.

Védőburkolatok felszerelése és használata

A használatba vétel előtt a védőburkolatot (6) rá kell hajtani a szögvonalzóra (5):

1. Az egyszerűbb szerelés érdekében a szögvonalzót (5) 90°-os helyzetbe állítsa be.
2. A védőburkolatot (6) hajtja rá a szögvonalzóra (5).

Megjegyzés

A homlokrészen két bütyök található, amelyek beállítják a védőburkolatot.

A por elszívása

- A felhasználó egészségének a védelme érdekében javasoljuk, hogy a készülékhez csatlakoztasson elszívót (ipari porszívót) az elszívó csonkhoz (9).
- Amennyiben nem áll rendelkezésére ipari porszívó, akkor a csonkra (9) húzza rá a készülékhez mellékelt forgácsgyűjtő zsákokat (10).

Megjegyzés

A forgácsgyűjtő zsákokat rendszeresen ürítse ki. Amikor a zsák már félig megtelt, akkor azt ürítse ki.

Vágásmélység beállítása

A kívánt marási mélységet a gomb (14) forgatásával állítsa be.

VESZÉLY!

A hibás mélységbeállítás a munkadarab végleges leselejtezésével járhat.

Megjegyzés

A mélység beállító (14) gomb beállítása után egy hulladék darabon ellenőrizze le a méret megfelelő beállítását.

Vágásmélység finom beállítása

- A vágásmélység finom beállításához a (15) gombot használja.
1. Lazítsa meg a biztosító anyát.
 2. A vágásmélység finom beállítóval (15) állítsa be a kívánt méretet.

Megjegyzés

Egy teljes fordulat 1 mm mélységnek felel meg.

3. A beállítás után a biztosító anyát húzza meg.

A dőlésszög vonalzó beállítása

- Lazítsa meg a vonalzó rögzítését (8) és a szögvonalzót (7) állítsa be a kívánt helyzetbe. A dőlésszög 0 és 135° között állítható be.

VESZÉLY!

A dőlésszög beállítása után a vonalzót rögzítse le (8). Ellenkező esetben anyagi kár keletkezhet a munkadarabban vagy a szerszámban.

A vágási magasság beállítása

Megjegyzés

Figyelembe véve, hogy a lamellát a csatlakoztatni kívánt lemezek közepére kell tenni, ezért a vágási magasság a lemez vastagságának a fele legyen.

- A vágási magasságot 0 – 30 mm között lehet a vonalzó (13) segítségével beállítani.
1. Lazítsa meg a magasság rögzítő gombot (12).
 2. A magasság állító gombot (11) forgassa jobbra, ha a szögvonalzót (5) szeretné megemelni, ami a vágótárcsa (17) süllyesztésével jár.
 3. A magasság állító gombot (11) forgassa balra, ha a szögvonalzót (5) szeretné lesüllyesztetni, ami a vágótárcsa (17) emelésével jár.
 4. Húzza meg a magasság rögzítő gombot (12) a szögvonalzó (5) beállított helyzetben való rögzítéséhez.

A horony megjelölése a munkadarabon

- A marás megkezdése előtt látható módon meg kell jelölni a horony helyzetét.

1. A két munkadarabot (pl. deszkát) tegye egymásra és asztalos szorítóval rögzítse.
2. Ha több hornyot kíván készíteni, akkor határozza meg a hornyok közti távolságot. A hornyok közti távolság 100 – 150 mm legyen.

Megjegyzés

Amennyiben kisebb darabokat csak egy tiplivel kíván egymáshoz erősíteni, akkor fentiekre nincs szükség.

3. Ceruzával jelölje meg a hornyok közepét (középvonalát).