

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:
Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX
Hlavní 29
277 45 Ůžice
Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:


„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: POWERCINK400	
Típus: PC400	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása POWERCINK400

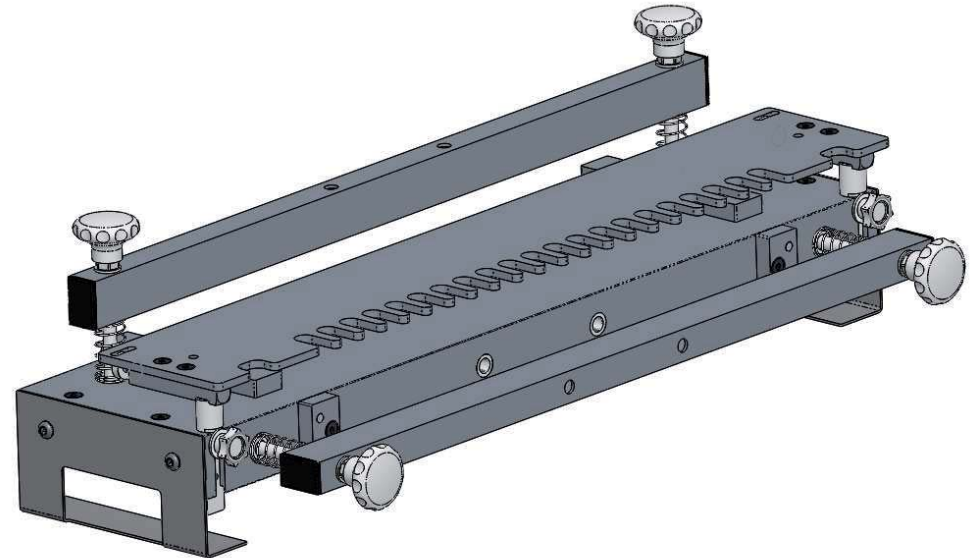

PC400

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Készülék a fecskefarkú deszkaillesztésekhez, 400 mm szélességig. A sablon-osztás 20 mm, ez lehetővé teszi a hagyományos szélességű deszkák illesztésének a marását, tehát a 10 vagy 20 mm egész számú szorzatait. Az osztás a 12,7 mm Ø-jű fecskefarkok marónak felel meg. A szerszám megvezetéséhez speciális másológyűrűt (Ø 12,7 mm) kell használni, vagy másológyűrű nélkül, vezetőcsapágyas (Ø 1/2") szerszámmal kell dolgozni.

Megjegyzés:

az egymáshoz illesztendő darabok egyidejű marása - egy fogásvétellel. A 30 mm-nél kisebb vastagságú lapokhoz használható.

Ájánlott tartozékok:

Másológyűrű Ø 12,7 mm (rendelési kód k127)

Fecskefark maró Ø 12,7 mm (rendelési kód 051273)

- Ötletes konstrukció - nemes anyagok - pontos kivitel.
- A készülék pontos duralumínium profilból készült. A sablon szintén duralumínium. A munkadarab befogását pontos vonalzó segíti. A működtető elemek formatervezett fejjel készülnek.

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság.....	595 mm
Szélesség.....	230 mm
Magasság.....	175 mm
Csomagolás (h × sz × ma)	630 × 170 × 50 mm
Bruttó tömeg.....	4,2 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A feltüntetett képek tájékoztató jellegűek. Bizonyos alkatrészek a fejlesztés során megváltozhatnak, de a készülék funkciója változatlan.

KARBANTARTÁS

- A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
- A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.

Kenés

A súrlódó és csúszó felületeket a használatról függően rendszeresen kenje meg megfelelő kenőanyaggal.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát után, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.


2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

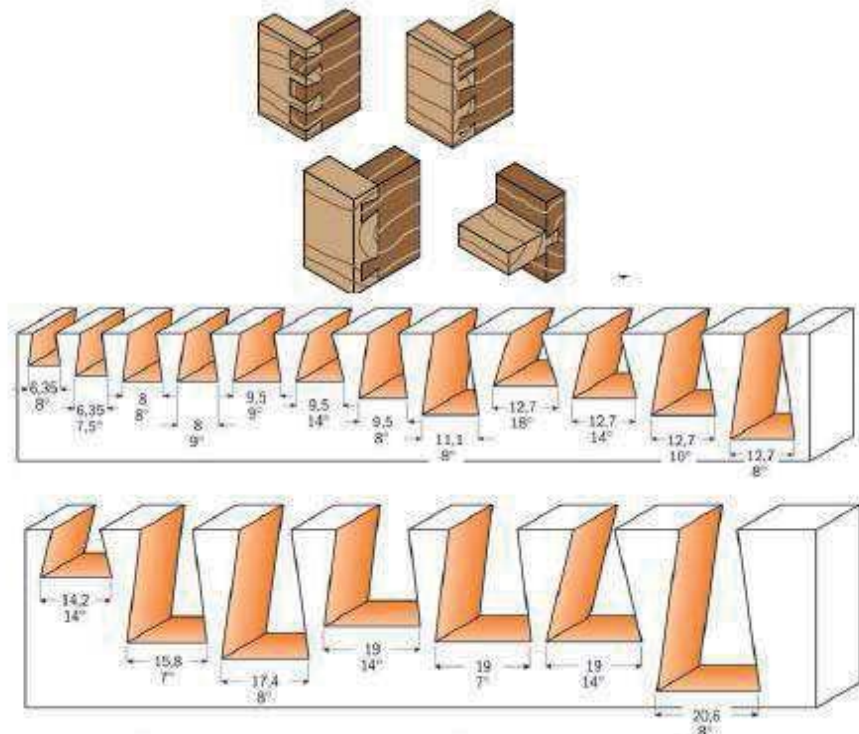

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A terméket csak a 18. életévét betöltött, megfelelő munka- és balesetvédelmi oktatásban részesült, és minden szempontból alkalmas személy használhatja.

- Ajánljuk, hogy a munkahelyen függessze ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat:

ELŐZD MEG A LEGGYAKORIBB BALESETEKET - MARÓGÉPEK



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Használjon védőszemüveget!



A légutak védelme érdekében viseljen porszűrő maszkot!



Nyílt láng használata tilos!



Tilos a dohányzás!

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.
- A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékészervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a csavarok és anyák meghúzását.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhesen. A túlterhelés miatt bekövetkező gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől.
- A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

! Forgó szerszámok

- Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket, ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt. Az ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel.
- A szabadon lógó ruhát vagy haját a forgó alkatrészek feltekerhetik.
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
- Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészekről. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.


! Megmunkálás

- A munkadarabot rögzítse az asztalhoz vagy fogja satuba. Megmunkálás közben ne próbálja a kezével tartani a munkadarabot. Mindkét kezével fogja a készülék fogantyúját.
- A működő gépnél ne nyújtózkodjon és ne nyúljon a munkatérbe. Álljon biztonságosan és stabilan mindkét lábán. Készüljön fel az esetleges gép-visszarúgásokra is.
- A szerszámokat tartsa tisztán és élezett állapotban.
- Tartsa be a karbantartási előírásokat, valamint a szerszámcsere vonatkozó utasításokat.
- Győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelel-e a gép műszaki paramétereinek, továbbá a munkadarabot megbízható módon fogja be.
- A munkadarab kivételekor legyen nagyon óvatos.

! Marási munkák

- A munkadarabot a marófej forgásával ellenkező irányból mozgassa megmunkálás közben.
- A marószerszám kicserélése (vagy egyéb munka után) a patron anyát (valamint egyéb rögzítő elemeket) húzza meg.
- A munkadarabot a marófej forgásával ELLENKEZŐ irányból mozgassa megmunkálás közben.
- A felsőmarót nem szabad elindítani, ha a szerszám neki van nyomva a munkadarabnak.
- Munka közben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!


8. A marószerszámot 10,83 mm-es mélységre állítsa be (a beállítás pontossága befolyással van az illesztés szilárdságára). Ajánljuk, hogy ezt a méretet előre rajzolja be a deszkára, és ehhez a vonalhoz állítsa be a szerszám alsó élét.
9. Ezzel a sablon kész a próbaillesztés elkészítéséhez. A marás megkezdése előtt ellenőrizze le a két deszka, a sablon és a készülék befogását. A szerszámmal előbb (balról jobbra) vágja be az alsó deszka szálait (nem szakad ki, amikor a szerszám kijön az anyagból), majd egyenletes előtolással tolja be a szerszámot a sablon minden egyes kivágásába.

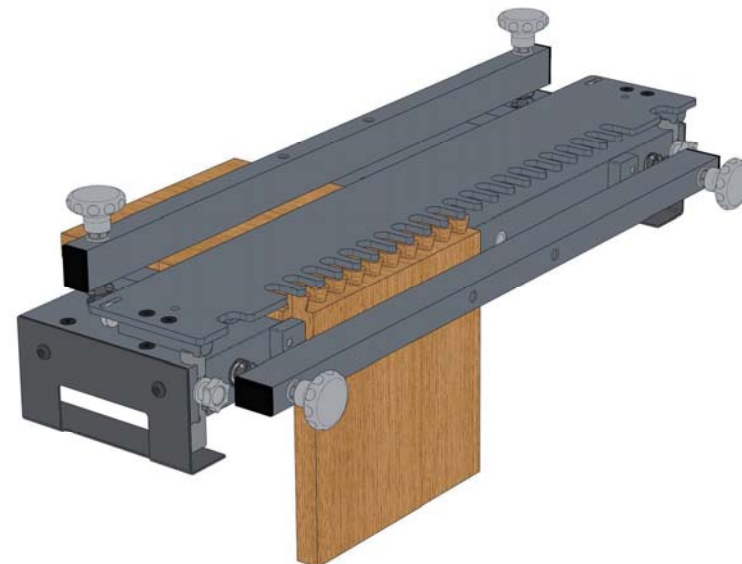


10. Mielőtt kivenné a kész deszkalapokat a készülékből, ellenőrizze le, hogy mindegyik sablonlyukban elvégezte-e a marást.
11. Vegye ki mindkét deszkát a készülékből, és ellenőrizze le az illesztés pontosságát. Amennyiben az illesztés túl szilárd, akkor csökkentse a marószerszám kiállását, amennyiben az illesztés laza, akkor növelje a marószerszám kiállását, ha az illesztés túl sekély, akkor a sablont vigye közelebb a készülékhez (vagy ellenkező esetben távolabb). Majd hajtson végre újabb marást és próbaillesztést.



6. A beállítás után lazítsa meg az alsó deszkalap befogását és az élét állítsa be a felső deszkalap felső síkjába, ügyelve arra, hogy az alsó deszkalap teljesen neki legyen nyomva a homlok vezető vonalzónak. Majd húzza meg a befogó profilt.

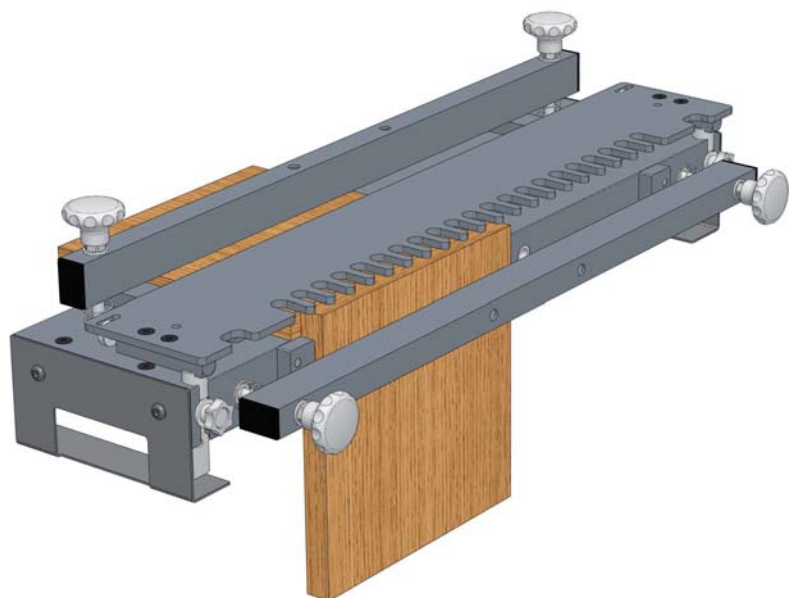


7. Az előre beállított sablon felhelyezése után be kell állítani a megmunkáló szerszám kiállását, tehát a marás mélységét.

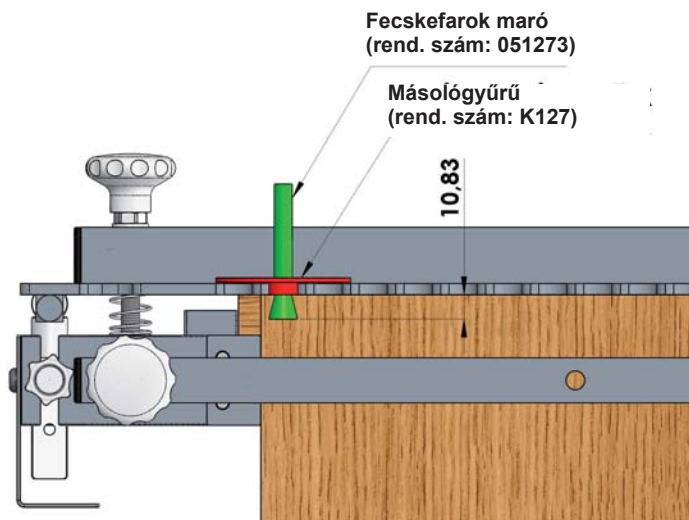

ALKATRÉSZJEGYZÉK

1	KÉSZÜLÉK ALAPLAP	1 db	13	CSAVAR M5 × 12 – DIN 912	4 db
2	BEFOGÓ PROFIL	2 db	14	CSAVAR M4 × 10 – DIN 7991	4 db
3	MARÓSABLON	1 db	15	ILLESZTŐ SZEG 6 × 45 – DIN 7979D	4 db
4	LÁB	2 db	16	ÁLLÍTÓCSAVAR	2 db
5	CSAVAR M6 × 10 – DIN 7380	8 db	17	SABLON KAR	2 db
6	LÁBTÁMASZ	2 db	18	SABLON OSZLOP	2 db
7	CSAVAR M5 × 16 - DIN 7991	8 db	19	ALÁTÉT 6,4 – DIN 9021	2 db
8	CSAVAR M5 × 12 - DIN 7991	8 db	20	SABLONRÖGZÍTŐ CSAVAR	2 db
9	ANYA M5 – DIN 934	12 db	21	RUGÓ	4 db
10	ALÁTÉT 5,3 – DIN 125	8 db	22	ALÁTÉT 8,4 – DIN 125	4 db
11	HOMLOK VEZETŐ VONALZÓ	2 db	23	MUNKADARAB RÖGZÍTŐ CSAVAR	4 db
12	FELSŐ VEZETŐ VONALZÓ	2 db	24	BIZTOSÍTÓANYA M8	4 db

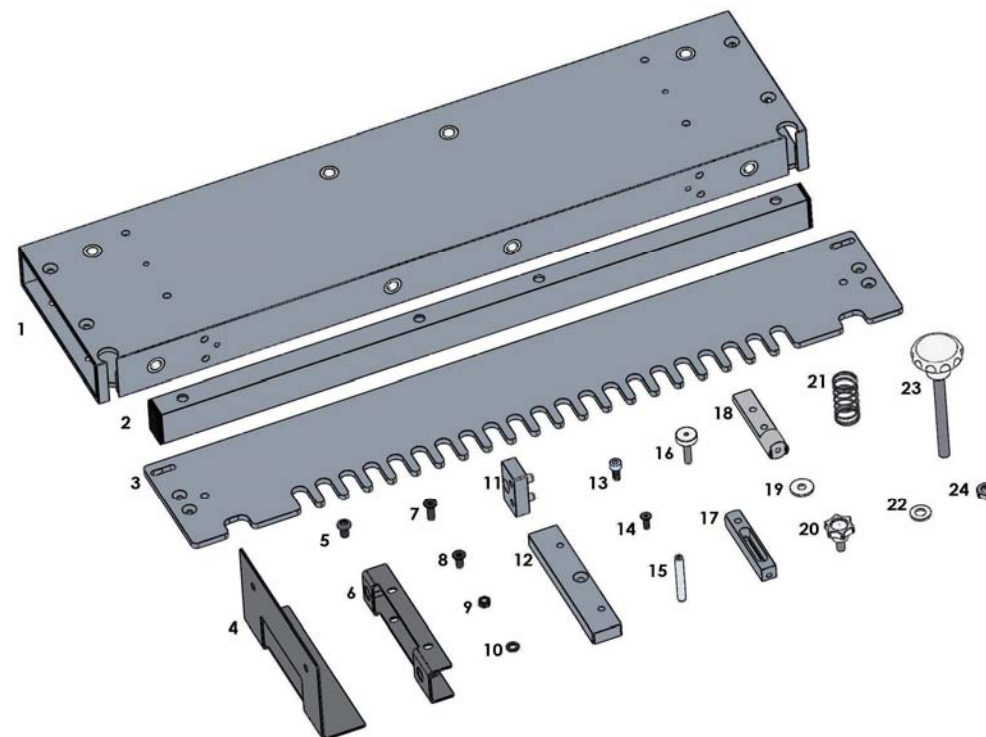


- A gép csomagolásának a kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.


SZERELÉS

A szereléshez 2,5; 3 és 4-es imbuszkulcsokra lesz szüksége (ezek nem tartozéka a készüléknek). A szerelést a következő ábrák szerint hajtsa végre.


1. Szerelje be az illesztő szegeket 6 × 45 (15). Az illesztő szegeket az ábra szerinti furatokba dugja bele, majd üsse be ütközésig a duralumínium alaplalba, végül M4 × 10 (14) süllyesztett fejű csavarral rögzítse. Az illesztő szegeket a jobb és a bal oldalon is szerelje be.

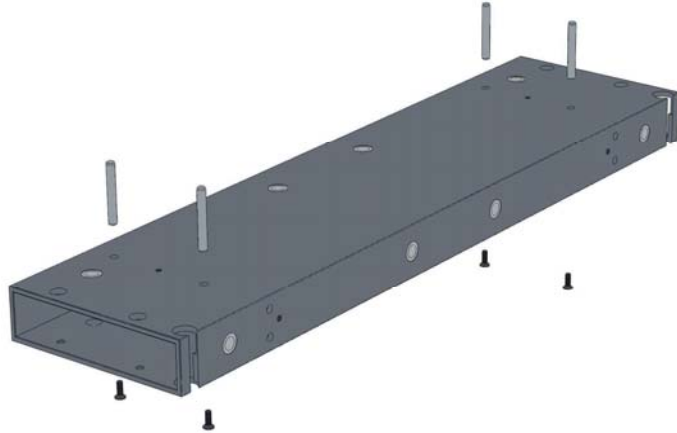


2. A készülék alaplalba (1) könnyedén ütögesse be a homlok vezető vonalzózt (11), majd M5 × 16 (7) süllyesztett fejű csavarral rögzítse.

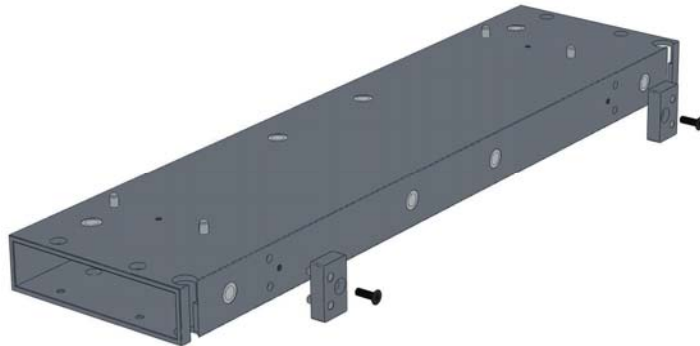


3. A készülék alaplalba (1) tegye fel a lábtámaszokat (6), és M5 × 12 (8) süllyesztett fejű csavarral, 5,3 (10) alátéttel és M5 (9) anyával rögzítse. Ügyeljen arra, hogy elől, a lábtámasz ne lógjon ki az alaplalpból (legyen vele egy szintben).

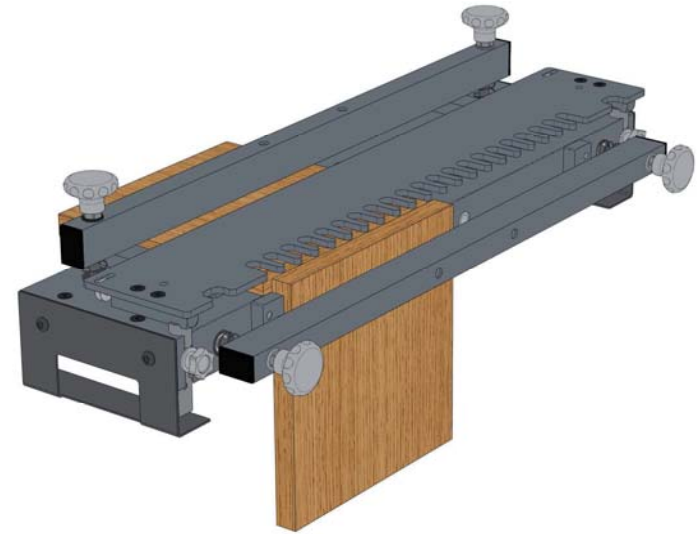

4. Ezt követően be kell állítani a sablon kilógását a munkadarabhoz képest. Ez hatással van a csapolás méretére. A kilógás mértékének a beállításához használjon tolómérőt. Amennyiben a beállítás véletlenül nem lesz pontos, akkor a próbaillesztés után állítsa be újra ezt a méretet. Ha a csapolás túlnyúlik, akkor növelje a sablon kinyúlását (vagy fordítva). A méret beállításakor ne felejtse el, hogy egyszerre 2 alkatrészt munkál meg, tehát a változtatás mindkét alkatrészen jelentkezik.

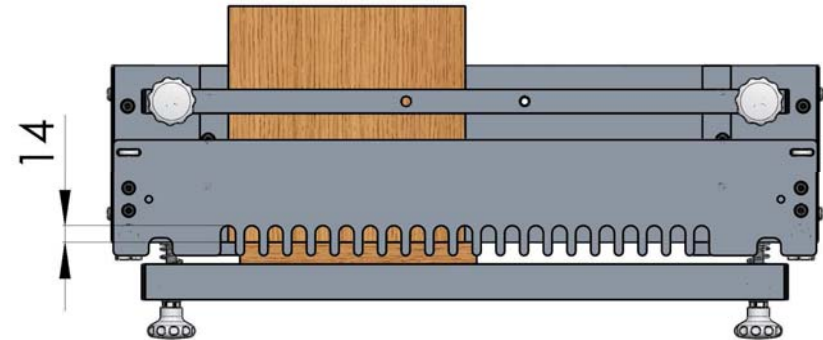


5. A beállítást mindkét oldalon, a beállító csavarokkal hajtsa végre, majd a megfelelő méret beállítása után rögzítse a sablont.

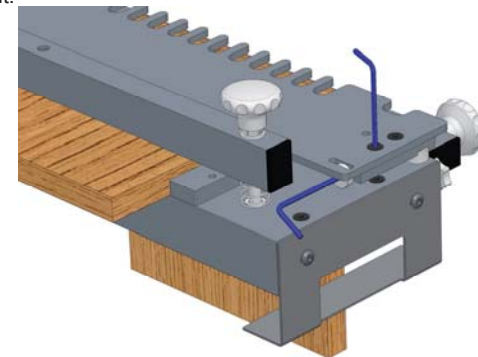


HASZNÁLAT

1. A homlok befogó profillal fogja be az egyik deszkalapot úgy, hogy a felső éle kb. 10 mm-rel álljon ki az alaplap síkjából. A befogott deszkalap a másik (felső) deszkalap pontos beállítását szolgálja. (A jobb láthatóság érdekében, ennél a beállításnál, javasoljuk levenni a sablont, a sablontámasszal együtt.)

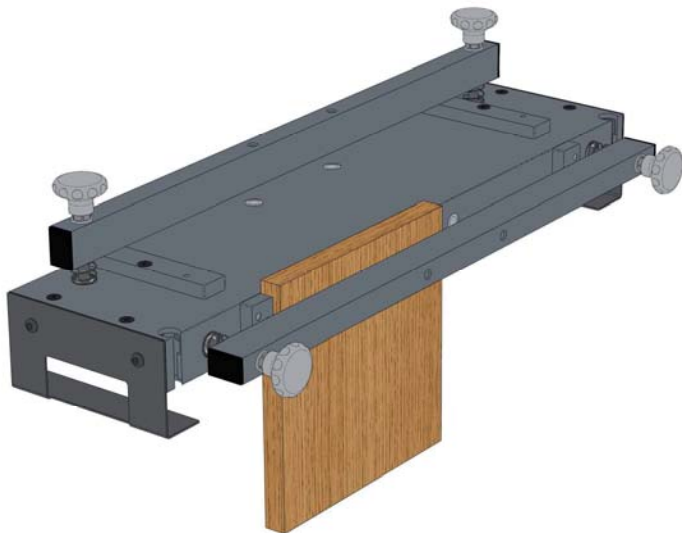


2. A másik (felső) deszkalapot nyomja neki a vezető vonalzónak és az alaplapból kiálló alsó deszkalapnak, majd a befogó profillal rögzítse a készülékben. Amennyiben a felső deszka vége és az alsó deszka között hézag van, akkor azt pontosan derékszögűre kell vágni a munka további folytatása előtt.

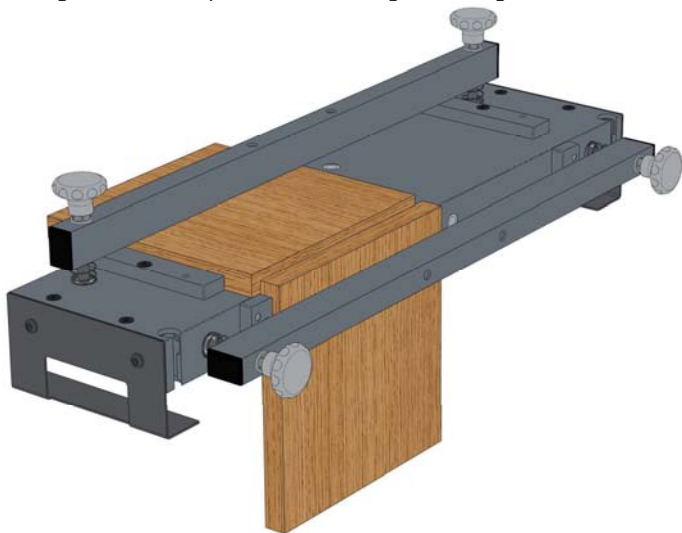


3. Tegye fel a sablont és rögzítse csavarral (és alátéttel). Amennyiben olyan másológyűrűt vagy marót használ, amelynek a profilja kilógna a marósablomból (meghaladná a sablon vastagságát), akkor a sablon támassza alá olyan vastagságú hézagoló lemezzel, amely biztosítja, hogy a másológyűrű a sablonban mozogva nem fog hozzáérni a munkadarabhoz.



4. A lábtámaszokhoz (6) rögzítse a lábakat (4), M6 × 10 (5) félgömb fejű csavarokkal.

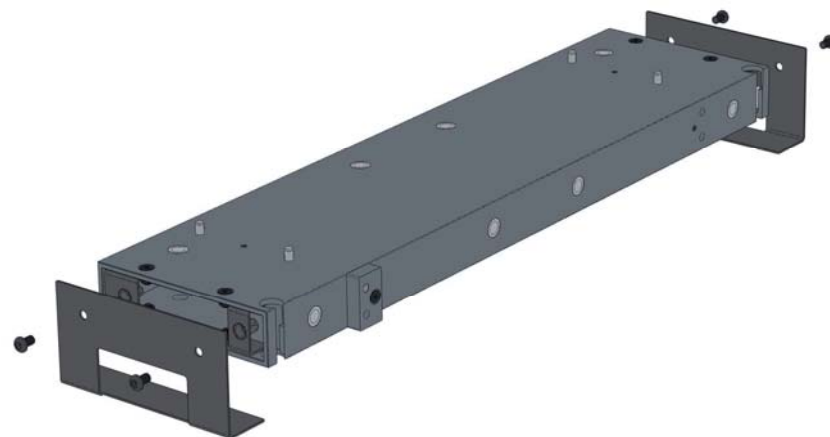

5. Az illesztő szegekre (15) tegye fel a felső vezető vonalzót (12), majd M5 × 16 (7) sülyesztett fejű csavarral rögzítse.

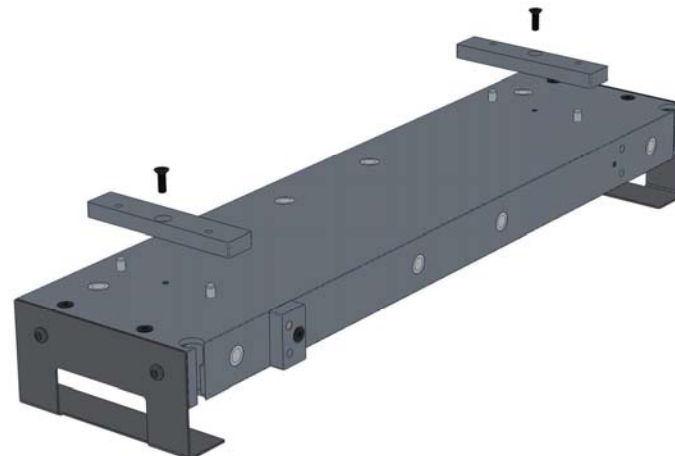


6. Állítsa össze a két sablontámaszt. A sablon kart (17) tegye a sablon oszlop (18) hornyába, majd csavarral rögzítse M5 × 12 (13) belső kulcsnyílású csavarral. A karba csavarozza be a beállító csavart (16).



7. Az összeállított 2 darab sablontámaszt helyezze a sablonra (3) úgy, hogy a beállító csavar (16) a sablonban található horonyba kerüljön, majd M5 × 16 (7) csavarral és M5 (9) anyával rögzítse a sablonhoz. Az anya a sablon kar (17) alsó részén található horonyba kerüljön.




8. Az így összeállított sablont dugja az alaplapp (1) két furatába, majd a rögzítő csavarral (20) és az alátéttel 6,4 (19) rögzítse.

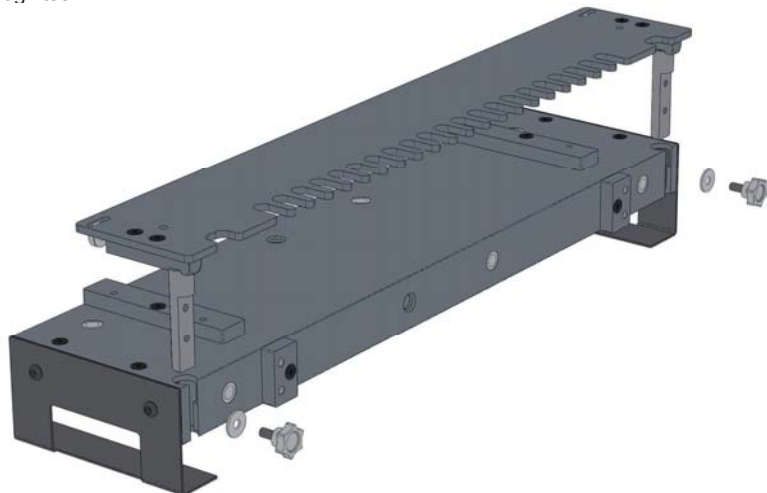

9. A 4 db rögzítő csavarra (24) csavarozza fel a biztosító anyát M8 (24) és húzza meg.



10. A 5 darab befogó profil a rögzítő csavarral (24) és az alátéttel 8,4 (22) rögzítse az alaplaphoz. Az alaplapp és a befogó profil közé tegye be az ábra szerint a rugókat (21) is.

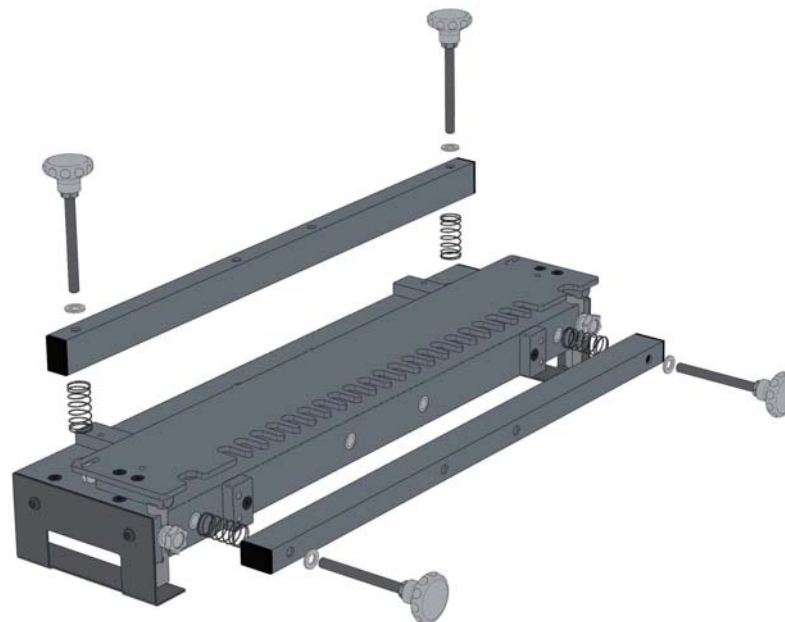

11. Ezzel a készülék összeállítása befejeződött.

